


# 点検結果図

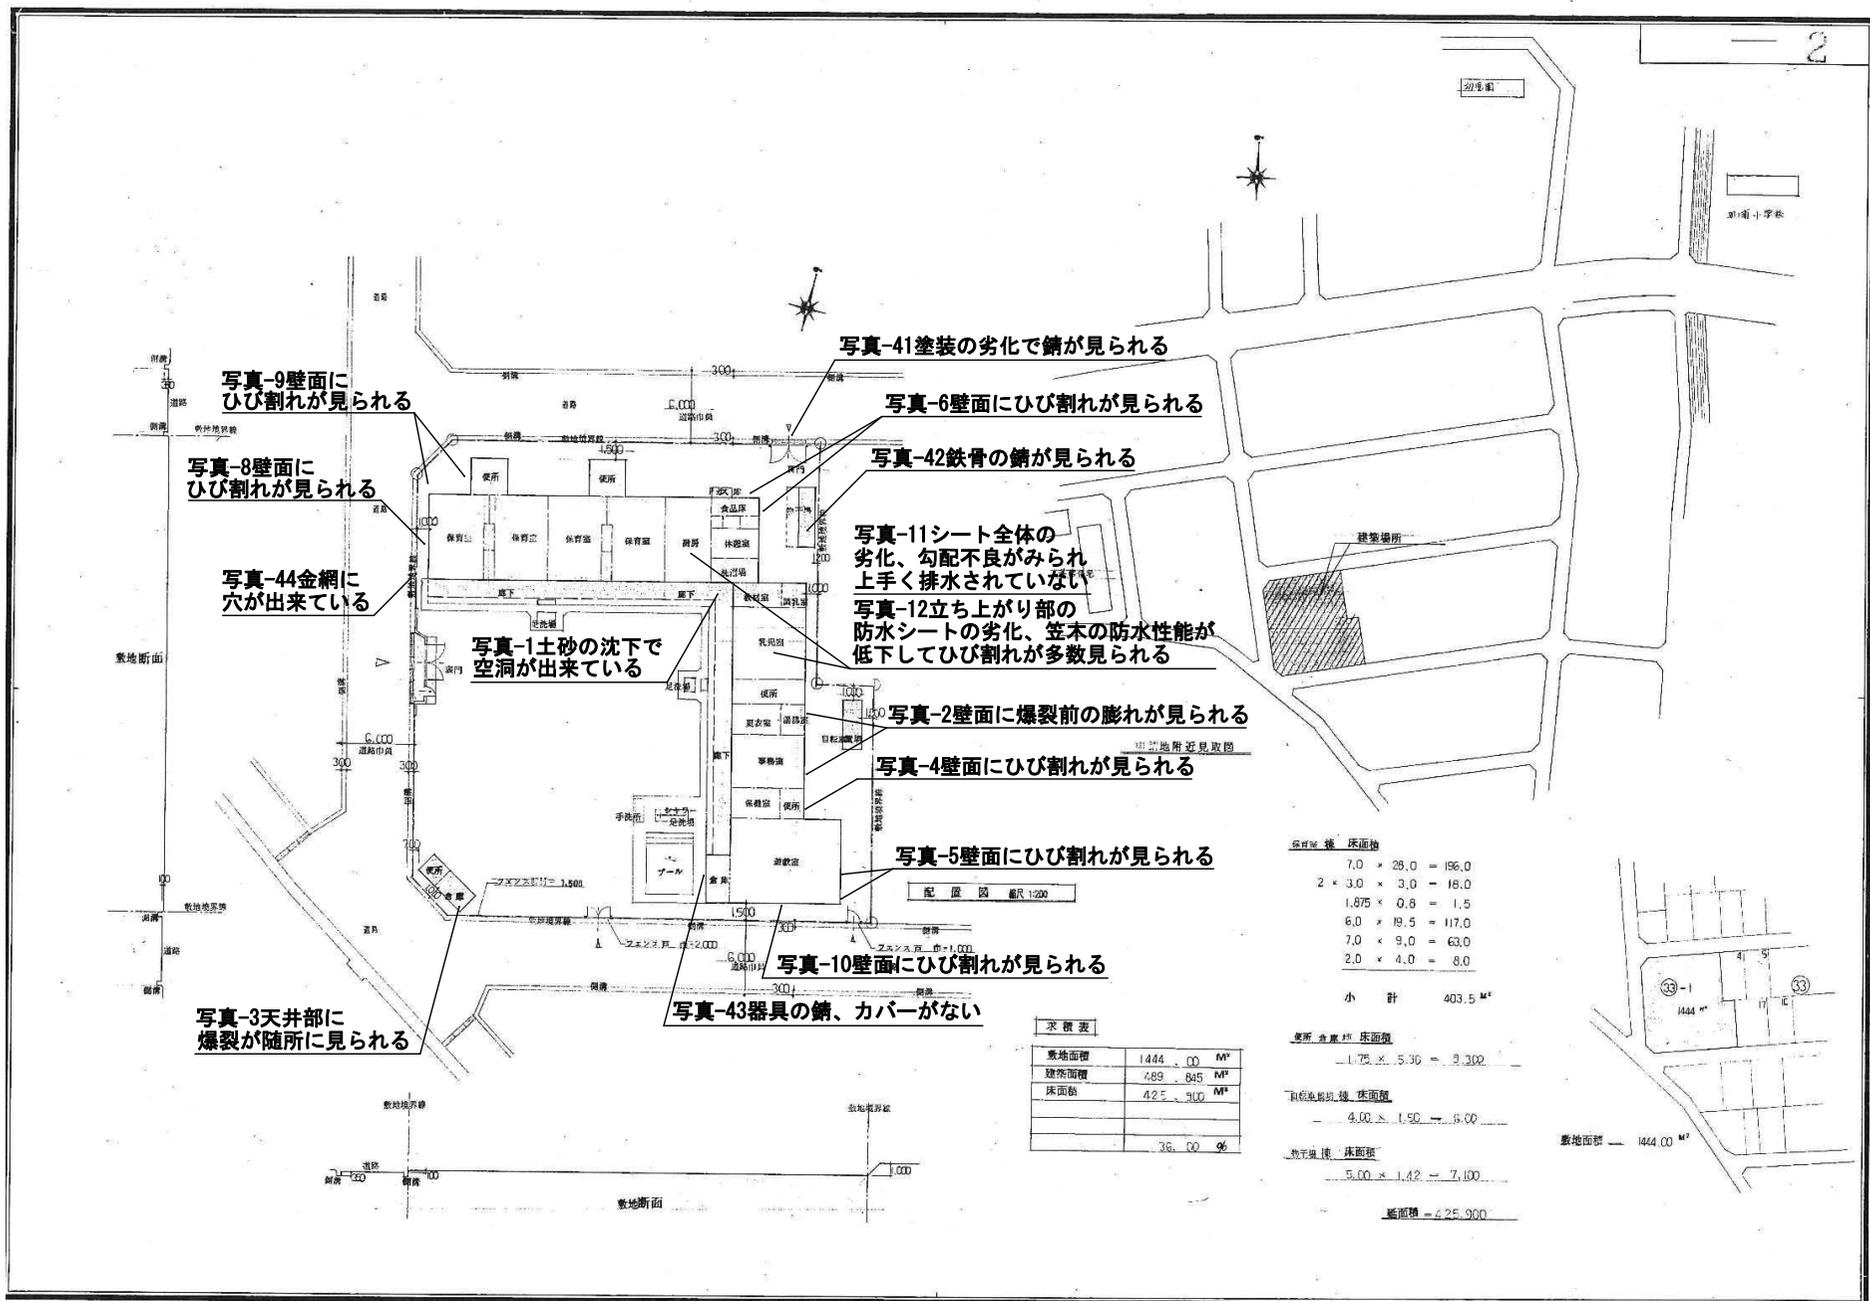

配置図

敷地面積	1444.00	M <sup>2</sup>
建築面積	289.845	M <sup>2</sup>
床面積	425.900	M <sup>2</sup>
	36.00	96

7.0 × 28.0	= 196.0
2 × 3.0 × 3.0	= 18.0
1.875 × 0.8	= 1.5
6.0 × 19.5	= 117.0
7.0 × 9.0	= 63.0
2.0 × 4.0	= 8.0
小計	403.5 M <sup>2</sup>


  

1.75 × 5.30	= 9.262
4.00 × 1.50	= 6.00
5.00 × 1.42	= 7.100
床面積	= 425.900





# 点検結果図

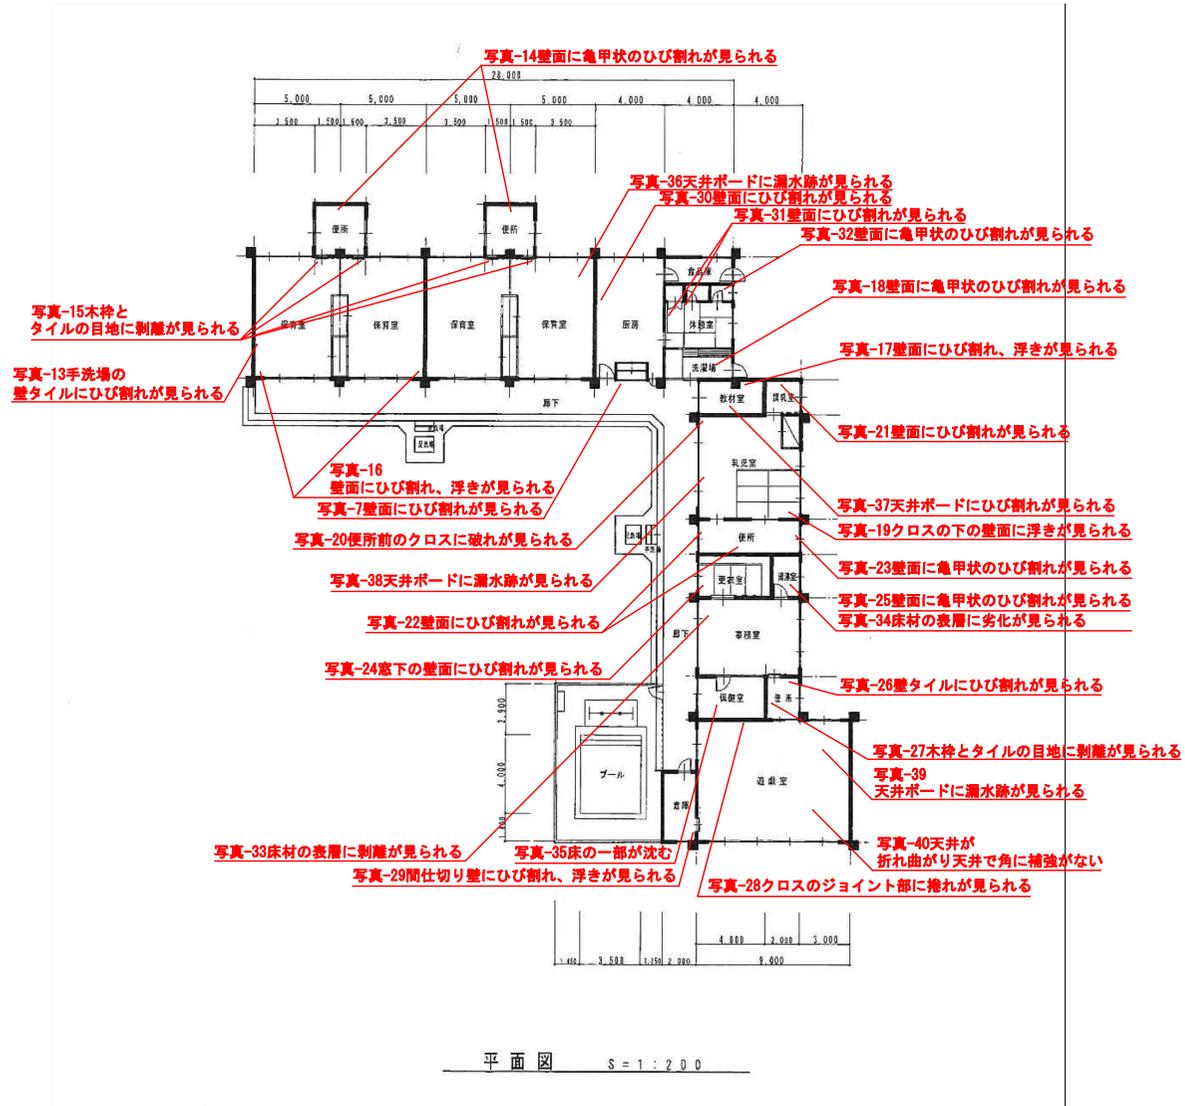

点検結果表(標準様式2)

施設名：宗郷保育所

通番	種類	建物名称	場所	点検項目	法適合の有無	要是正項目	図面番号	写真番号	改善策	その他特記事項	評価
											A:特に措置を要しない
											B:軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
											C:精密調査を要する
D:補修・改修等を要する											
8-9	建築物	保育所	外部 教材室前の廊下	1(1)地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	-	土砂の沈下で空洞が出来ている	配置図	1	空洞の範囲を特定して埋める必要がある		D
8-9	建築物	保育所	外部 東側の軒先	2(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	-	壁面に爆裂前の膨れがみられる	配置図	2	膨れ部分をはつり落として、鉄筋を防錆処置後無収縮モルタル等で修復が必要		D
8-9	建築物	保育所	外部 南西側の倉庫の軒下	2(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	-	天井部に爆裂が随所にみられる	配置図	3	屋根の防水処置をして適期に修繕が必要	防錆処置済み	D
8-9	建築物	保育所	外部 トイレ東側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	配置図	4	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	外部 遊戯室東側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	配置図	5	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	外部 北東側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	配置図	6	状況を監視して適期に修復が必要		A
8-9	建築物	保育所	1階 厨房南側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	平面図	7	状況を監視して適期に修復が必要		A
8-9	建築物	保育所	外部 西側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	配置図	8	状況を監視して適期に修復が必要		A
8-9	建築物	保育所	外部 北西側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	配置図	9	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	外部 遊戯室南側の外壁	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	-	壁面にひび割れがみられる	配置図	10	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	屋上の防水シート	3(1)屋上面の劣化及び損傷の状況	-	シート全体の劣化・勾配不良がみられ上手く排水されていない	配置図	11	シートの張り直しの際にきちんと排水されるように勾配を取る必要がある		C
8-9	建築物	保育所	屋上のパラペット	3(2)パラペットの立ち上がり面の劣化及び損傷の状況	-	立ち上がり部の防水シートの劣化、笠木の防水性能が低下してひび割れが多数みられる	配置図	12	防水性能がなくなると雨水が浸透して、笠木の爆裂等につながる。早期に笠木の防水施工が必要	ひび割れはシール補修済み	C
8-9	建築物	保育所	1階 ひまわり組の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	手洗場の壁タイルにひび割れがみられる	平面図	13	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 保育室横の便所の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面に亀甲状のひび割れがみられる	平面図	14	状況を監視して適期に塗装の塗り直しが必要		C
8-9	建築物	保育所	1階 保育室横の便所の開口部	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	木枠とタイルの目地に剥離がみられる	平面図	15	状況を監視して適期に目地の修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 ひまわり・ゆり組の入口横の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面にひび割れ・浮きがみられる	平面図	16	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 教材室の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面にひび割れ・浮きがみられる	平面図	17	状況を監視して適期に修復が必要		B

点検結果表(標準様式2)

施設名：宗郷保育所

8-9	建築物	保育所	1階 洗濯場の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面に亀甲状のひび割れがみられる	平面図	18	状況を監視して適期に塗装の塗り直しが必要		C
8-9	建築物	保育所	1階 たんぼぼ・ちゅーりっぷ組の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	クロスの下の壁面に浮きがみられる	平面図	19	浮き部分のクロスの張り直しが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 たんぼぼ・ちゅーりっぷ組の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	便所前のクロスに破れがみられる	平面図	20	破れ部分のクロスの張り直しが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 調乳室の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面にひび割れがみられる	平面図	21	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 便所の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面にひび割れがみられる	平面図	22	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 便所の窓際の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面に亀甲状のひび割れがみられる	平面図	23	状況を監視して適期に塗装の塗り直しが必要		C
8-9	建築物	保育所	1階 更衣室の廊下側の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	窓下の壁面にひび割れがみられる	平面図	24	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 湯沸室の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面に亀甲状のひび割れがみられる	平面図	25	状況を監視して適期に塗装の塗り直しが必要		C
8-9	建築物	保育所	1階 トイレの内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁タイルにひび割れがみられる	平面図	26	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 トイレの入口	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	木枠とタイルの目地に剥離がみられる	平面図	27	状況を監視して適期に目地の修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 遊戯室の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	クロスジョイント部に捲れがみられる	平面図	28	捲れ部分の張り直しが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 倉庫の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	間仕切り壁にひび割れ・浮きがみられる	平面図	29	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 厨房の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面にひび割れがみられる	平面図	30	状況を監視して適期に修復が必要		A
8-9	建築物	保育所	1階 休憩室の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面にひび割れがみられる	平面図	31	状況を監視して適期に修復が必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 休憩室の便所の内壁	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	-	壁面に亀甲状のひび割れがみられる	平面図	32	状況を監視して適期に塗装の塗り直しが必要		C
8-9	建築物	保育所	1階 事務室の床	4(21)部材の劣化及び損傷の状況	-	床材の表層に剥離がみられる	平面図	33	床材の張替えが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 湯沸室の床	4(21)部材の劣化及び損傷の状況	-	床材の表層に劣化がみられる	平面図	34	床材の張替えが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 保健室の床	4(21)部材の劣化及び損傷の状況	-	床の一部が沈む	平面図	35	下地の補強及び床材の張替えが必要		C

点検結果表(標準様式2)

施設名：宗郷保育所

8-9	建築物	保育所	1階 さくら・たんぽぽ組の天井	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	-	天井ボードに漏水跡がみられる	平面図	36	止水確認してボードの張替えが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 教材室の天井	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	-	天井ボードにひび割れがみられる	平面図	37	適期にボードの張替えが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 たんぽぽ・ちゅーりっぷ組の天井	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	-	天井ボードに漏水跡がみられる	平面図	38	止水確認してボードの張替えが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 遊戯室の天井	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	-	天井ボードに漏水跡がみられる	平面図	39	止水確認してボードの張替えが必要		B
8-9	建築物	保育所	1階 遊戯室の天井	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	-	天井が折れ天井で角に補強が無い	平面図	40	落下防止のため補強をする必要がる		C
8-9	建築物	保育所	外部 北門の柵	7 上記以外の調査項目	-	塗装の劣化で錆がみられる	配置図	41	塗装の塗り直しが必要		B
8-9	建築物	保育所	外部 北側の自転車置き場	7 上記以外の調査項目	-	鉄骨の錆がみられる	配置図	42	塗装の塗り直しが必要		B
8-9	建築物	保育所	外部 倉庫西側の外灯	7 上記以外の調査項目	-	器具の錆・カバーが無い	配置図	43	使用しないのなら撤去等の措置が必要		B
8-9	建築物	保育所	外部 西側のフェンス	7 上記以外の調査項目	-	金網に穴が出来ている	配置図	44	損傷部分の修復が必要		B

関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果		
	1	1(1)地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部	
	場所,位置	教材室前の廊下			
	指摘事項	土砂の沈下で空洞が出来ている			
	特記事項	1箇所			
	.....				

部位	番号	点検項目	点検結果		
	2	2(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部	
	場所,位置	東側の軒先			
	指摘事項	壁面に爆裂前の膨れがみられる			
	特記事項	2箇所			
					

部位	番号	点検項目	点検結果		
	3	2(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部	
	場所,位置	南西側の倉庫の軒下			
	指摘事項	天井部に爆裂が随所にみられる			
	特記事項	随所			
					

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果
	4	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所      階数      外部
		場所,位置	トイレ東側の外壁
		指摘事項	壁面にひび割れがみられる
		特記事項	1箇所
			

部位	番号	点検項目	点検結果
	5	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所      階数      外部
		場所,位置	遊戯室東側の外壁
		指摘事項	壁面にひび割れがみられる
		特記事項	2箇所
			

部位	番号	点検項目	点検結果
	6	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所      階数      外部
		場所,位置	北東側の外壁
		指摘事項	壁面にひび割れがみられる
		特記事項	2箇所
			

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果	
	7	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	1
	場所,位置	厨房南側の外壁		
	指摘事項	壁面にひび割れがみられる		
	特記事項	1箇所		
	.....			

部位	番号	点検項目	点検結果	
	8	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部
	場所,位置	西側の外壁		
	指摘事項	壁面にひび割れがみられる		
	特記事項	1箇所		
	.....			

部位	番号	点検項目	点検結果	
	9	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部
	場所,位置	北西側の外壁		
	指摘事項	壁面にひび割れがみられる		
	特記事項	2箇所		
	<div style="display: flex; align-items: center;">  </div>			

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果		
	10	2(11)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
	棟別	保育所	階数	外部	
	場所,位置	遊戯室南側の外壁			
	指摘事項	壁面にひび割れがみられる			
	特記事項	多数			
					

部位	番号	点検項目	点検結果		
	11	3(1)屋上面の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
	棟別	保育所	階数	R	
	場所,位置	屋上の防水シート			
	指摘事項	シート全体の劣化・勾配不良がみられ上手く排水されていない			
	特記事項	全体			
					


部位	番号	点検項目	点検結果		
	12	3(2)パラペットの立ち上がり面の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
	棟別	保育所	階数	R	
	場所,位置	屋上のパラペット			
	指摘事項	立ち上がり部の防水シートの劣化、笠木の防水性能が低下してひび割れが多数みられる			
	特記事項	全体			
					


## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果	
	13	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所	階数 : 1
		場所,位置	ひまわり組の内壁	
		指摘事項	手洗場の壁タイルにひび割れがみられる	
		特記事項	1箇所	
		.....		

部位	番号	点検項目	点検結果	
	14	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所	階数 : 1
		場所,位置	保育室横の便所の内壁	
		指摘事項	壁面に亀甲状のひび割れがみられる	
		特記事項	全面	
		.....		

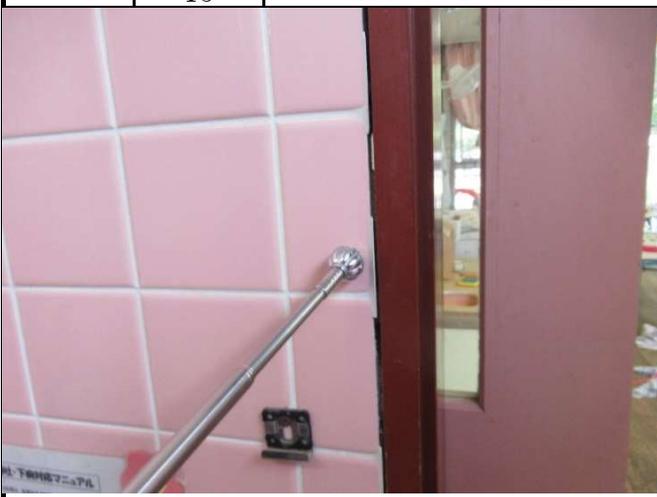

部位	番号	点検項目	点検結果	
	15	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所	階数 : 1
		場所,位置	保育室横の便所の開口部	
		指摘事項	木枠とタイルの目地に剥離がみられる	
		特記事項	4箇所	
		.....		

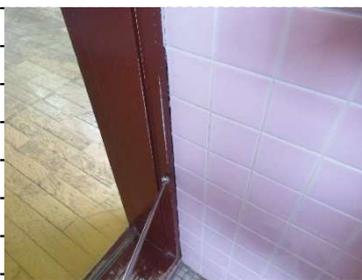

## 関係写真


部位	番号	点検項目	点検結果		
	16	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	ひまわり・ゆり組の入口横の内壁		
		指摘事項	壁面にひび割れ・浮きがみられる		
		特記事項	2箇所		
					

部位	番号	点検項目	点検結果		
	17	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	教材室の内壁		
		指摘事項	壁面にひび割れ・浮きがみられる		
		特記事項	1箇所		
					

部位	番号	点検項目	点検結果		
	18	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	洗濯場の内壁		
		指摘事項	壁面に亀甲状のひび割れがみられる		
		特記事項	全面		
					

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果
	19	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所      階数      1
		場所,位置	たんぽぽ・ちゅーりっぷ組の内壁
		指摘事項	クロスの下に浮きがみられる
		特記事項	1箇所
			

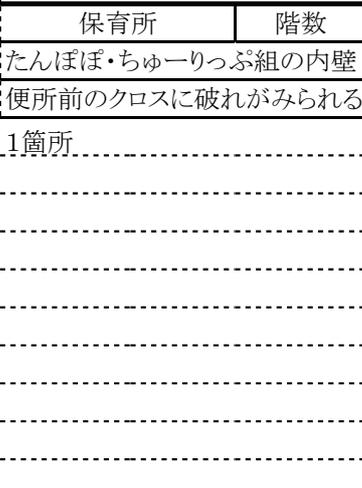部位	番号	点検項目	点検結果
	20	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所      階数      1
		場所,位置	たんぽぽ・ちゅーりっぷ組の内壁
		指摘事項	便所前のクロスに破れがみられる
		特記事項	1箇所
			

部位	番号	点検項目	点検結果
	21	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所      階数      1
		場所,位置	調乳室の内壁
		指摘事項	壁面にひび割れがみられる
		特記事項	2箇所
			

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果	
	22	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
			棟別	保育所
			階数	1
			場所,位置	便所の内壁
			指摘事項	壁面にひび割れがみられる
			特記事項	2箇所
				

部位	番号	点検項目	点検結果	
	23	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
			棟別	保育所
			階数	1
			場所,位置	便所の窓際の内壁
			指摘事項	壁面に亀甲状のひび割れがみられる
			特記事項	1面

部位	番号	点検項目	点検結果	
	24	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
			棟別	保育所
			階数	1
			場所,位置	更衣室の廊下側の内壁
			指摘事項	窓下の壁面にひび割れがみられる
			特記事項	1箇所

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果	
	25	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
	棟別	保育所	階数	1
	場所,位置	湯沸室の内壁		
	指摘事項	壁面に亀甲状のひび割れがみられる		
	特記事項	全面		
				

部位	番号	点検項目	点検結果	
	26	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
	棟別	保育所	階数	1
	場所,位置	トイレの内壁		
	指摘事項	壁タイルにひび割れがみられる		
	特記事項	2箇所		
				

部位	番号	点検項目	点検結果	
	27	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
	棟別	保育所	階数	1
	場所,位置	トイレの入口		
	指摘事項	木枠とタイルの目地に剥離がみられる		
	特記事項	1箇所		

## 関係写真


部位	番号	点検項目	点検結果	
	28	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所	階数 : 1
		場所,位置	遊戯室の内壁	
		指摘事項	クロスジョイント部に捲れがみられる	
		特記事項	1箇所	
				


部位	番号	点検項目	点検結果	
	29	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所	階数 : 1
		場所,位置	倉庫の内壁	
		指摘事項	間仕切り壁にひび割れ・浮きがみられる	
		特記事項	1箇所	
				

部位	番号	点検項目	点検結果	
	30	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
		棟別	保育所	階数 : 1
		場所,位置	厨房の内壁	
		指摘事項	壁面にひび割れがみられる	
		特記事項	1箇所	
				

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果		
	31	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	休憩室の内壁		
		指摘事項	壁面にひび割れがみられる		
		特記事項	2箇所		
					

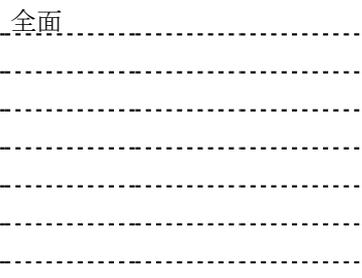部位	番号	点検項目	点検結果		
	32	4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	休憩室の便所の内壁		
		指摘事項	壁面に亀甲状のひび割れがみられる		
		特記事項	全面		
					

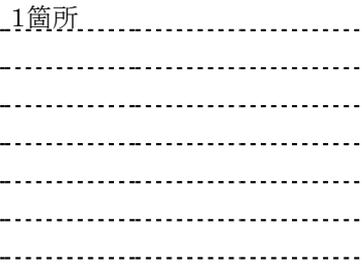部位	番号	点検項目	点検結果		
	33	4(21)部材の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	事務室の床		
		指摘事項	床材の表層に剥離がみられる		
		特記事項	1箇所		
					

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果		
	34	4(21)部材の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	湯沸室の床		
		指摘事項	床材の表層に劣化がみられる		
		特記事項	全体		

部位	番号	点検項目	点検結果		
	35	4(21)部材の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	保健室の床		
		指摘事項	床の一部が沈む		
		特記事項	1箇所		

部位	番号	点検項目	点検結果		
	36	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他		
		棟別	保育所	階数	1
		場所,位置	さくら・たんぽぽ組の天井		
		指摘事項	天井ボードに漏水跡がみられる		
		特記事項	1箇所		



## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果					
	40	4(24)天井の室内に面する部分の仕上げの劣化損傷	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他					
			棟別	保育所	階数	1		
			場所,位置				遊戯室の天井	
			指摘事項				天井が折れ天井で角に補強が無い	
			特記事項				全体	

部位	番号	点検項目	点検結果					
	41	7 上記以外の調査項目	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他					
			棟別	保育所	階数	外部		
			場所,位置				北門の柵	
			指摘事項				塗装の劣化で錆がみられる	
			特記事項				随所	

部位	番号	点検項目	点検結果					
	42	7 上記以外の調査項目	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他					
			棟別	保育所	階数	外部		
			場所,位置				北側の自転車置き場	
			指摘事項				鉄骨の錆がみられる	
			特記事項				全体	

## 関係写真

部位	番号	点検項目	点検結果		
		43	7 上記以外の調査項目	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部	
	場所,位置	倉庫西側の外灯			
	指摘事項	器具の錆・カバーが無い			
	特記事項	1箇所			

部位	番号	点検項目	点検結果		
		44	7 上記以外の調査項目	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他	
	棟別	保育所	階数	外部	
	場所,位置	西側のフェンス			
	指摘事項	金網に穴が出来ている			
	特記事項	1箇所			
	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div>				